

Cliente: **Hastapublicabr Promotora de Eventos Ltda**

CPF / CNPJ: **16.792.811/0001-02**

RESULTADO

Dt. Pedido: **16/11/2017**

Dt. Vistoria: **27/11/2017**

Dt. Baixa: **01/12/2017**

Local: **Superintendência da Polícia Federal**

Nº Contrato:

Proprietário:

Cidade: **CUIABÁ**

UF: **MT**



## I - Dados do Veículo

Placa: **QBT0101** Marca: **TOYOTA** Modelo: **COROLLA SEDAN (XEi 2.0 16v CVT)** Cód. Molicar: **04800665-8**  
 Chassi: **9BRBDWHE3G0275316** Motor: **3ZRM317797** Cor: **Branca** Portas: **4** Ano/Modelo: **2015 / 2016**  
 Chassi BIN: **9BRBDWHE3G0275316** Motor BIN: **M317797** Cor BIN: **BRANCA** Combustível BIN: **ALCO/GASOL**  
 Câmbio: **N/V** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **1055505595** KM: **Digital N/V**

## II - Observações BIN

Situação: **CIRCULACAO.**  
 Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
 Restrição: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

## III - Acessórios

Blindado, Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, Air Bag Duplo, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO, Direção Assistida

## IV - Exame de Agregados

### A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

### B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentando anormalidade.

### C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

### D) Numeração identificadora do motor:

4.2.13 - Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

### E) Etiquetas On-line (ETA)

#### - Compartimento do motor

ORIGINAIS

#### - Batente da Porta

ORIGINAIS

#### - Assoalho

Não Verificado

### F) Gravação dos Vidros

#### - Vidro dianteiro (Para-brisa)

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

#### - Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

### G) Número do Câmbio

Não Verificado

### H) Placa

Original

## V - Valores de Avaliação

Valor de Mercado	Acessórios / Carroceria	Valor de Reparos (5%)	Depreciação (35%)	Sugestão (60%)
R\$ 110.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 38.570,00	R\$ 66.130,00

## VI - Avarias

Itens	Localização	Situação	Valor	Descrição
FUNILARIA		Reparo/Pintura	R\$ 850,00	
Higienização	& POLIMENTO	Reparo	R\$ 600,00	
OUTROS	PEÇAS & ACESSORIOS	Reparo	R\$ 750,00	
PNEUS	4X T	Troca	R\$ 1.400,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 1.400,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 500,00	

## VII - Conservação

**BOM**

## VIII - Comentários

Numeração do motor do veículo coincide parcialmente com o registro no DETRAN, sendo necessária sua regularização; Veículo blindado, sendo necessária a regularização da documentação junto aos órgãos competentes.

## IX - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)



Chassi : 9BRBDWHE3G0275316



Foto do número do motor : 3ZRM317797



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Detalhe da Avaria



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado

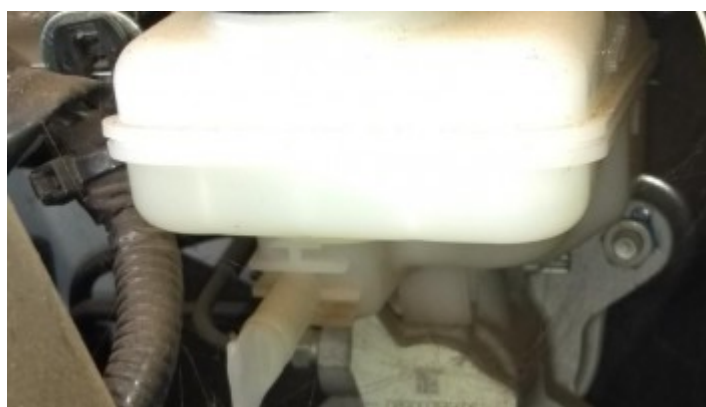


Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Blindagem

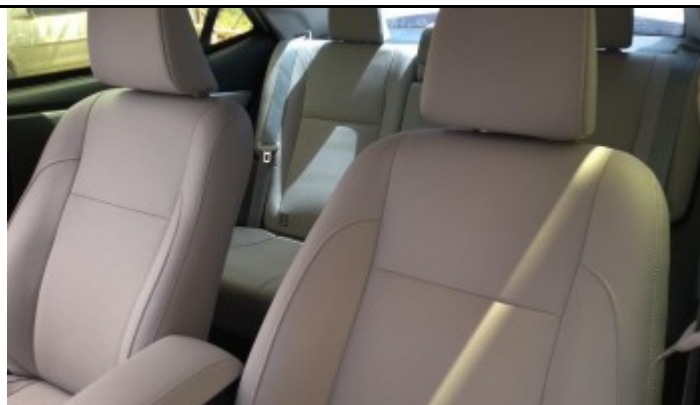


Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático

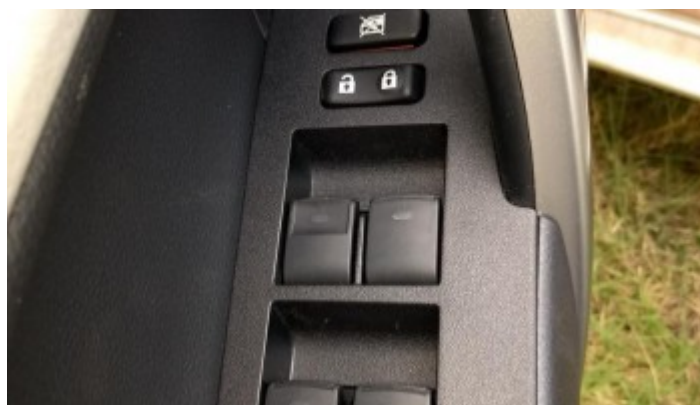


Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas

Analista Técnico: RODRIGO BASILIO COSTA